

Recordersoftware Generation 4

Deutsch

1 Zusammenfassung

Dieses Dokument beinhaltet Informationen über Änderungen, die mit dem aktuellen Patch für die Software eingeführt werden. Zudem gibt es einen Überblick über den getesteten und unterstützten Funktionsumfang der verschiedenen Versionen der Software.

2 Gültigkeit

Dieses Dokument ist für alle Recorder der Generation 4 gültig. Es wurde auf Basis der Software-Versionen 7.1.4 SP I und 7.3.7 SP B erstellt.

3 Beachten

Bitte beachten Sie, dass

- dieses Patch kostenfrei ist.
- die Änderungen in diesem Dokument nur allgemein beschrieben werden.
- die Dallmeier Support Hotline für weitergehende Fragen immer zur Verfügung steht.

4 Durchführung

Das Patch steht auf den entsprechenden **Produktseiten** unter www.dallmeier.com zur Verfügung. Es kann über das Netzwerk mit der Software **PService** durchgeführt werden oder direkt an der Appliance über einen **USB-Stick**.

ACHTUNG

Voraussetzung für Patch

Der Recorder muss mit der aktuellsten Software-Version ausgestattet sein!

| | |
|-------------------|------------|
| DLS 4/8/16 | 7.1.4 SP I |
| DMS 80/160/240 | 7.1.4 SP I |
| VNS 4/8/16 | 7.1.4 SP I |
| VNB | 7.1.4 SP I |
| DMX 800/1600/2400 | 7.3.7 SP B |

5 Änderung

Shellshock-Lücken

| | | | | |
|------------------------|--|--------------|---|----------------------|
| Beschreibung | <p>Die aktuellen Sicherheitswarnungen zum Shellshock-Bug (CVE-2014-6271, CVE-2014-6277, CVE-2014-6278, CVE-2014-7169, CVE-2014-7186, CVE-2014-7187) beziehen sich auf eine Verwundbarkeit des Kommandozeileninterpreters GNU bash.</p> <p>Die Sicherheitslücke wurde am 24. September 2014 veröffentlicht. Sie betrifft alle Linux-Systeme und Mac OS X, die GNU Bash ab Version 1.14 verwenden. Angreifer könnten unter Umständen die Lücke in dieser Unix-Shell ausnutzen, um externen Code insbesondere über CGI-Skripte in abgeschirmte Systeme einzuschleusen und auszuführen.</p> <p>Die Spezialisten von Dallmeier haben die Entwicklungen in Bezug auf die veröffentlichten Shellshock-Lücken überwacht und analysiert. Zur sofortigen Aufrechterhaltung höchstmöglicher Systemsicherheit integriert das aktuelle Patch die GNU Bash 3.2 p56 vom 02. Oktober 2014. Die neue Version der GNU Bash lässt eine Ausnutzung der veröffentlichten Shellshock-Lücken nicht mehr zu.</p> | | | |
| Verfügbarkeit | X | Patch | X | Installation ab Werk |
| Hardware | | erforderlich | X | nicht erforderlich |
| Voraussetzungen | | | | |

6 Funktionsumfang

Der beschriebene generelle Funktionsumfang der Software ist eventuell nicht für alle Geräte relevant. Beachten Sie immer die entsprechenden Spezifikationen des Gerätes.

| | 7-3-3 | 7-3-4 SPC | 7-3-5 | 7-3-5 SP F | 7-3-5 SP J | 7-3-5 SP P | 7-3-6 SPC |
|---------------------------------|-------|-----------|-------|------------|------------|------------|-----------|
| RAID 5 | x | X | X | X | X | X | X |
| Redundante Netzteile | O | X | X | X | X | X | X |
| RTSP-Kameras | O | X | X | X | X | X | X |
| LDAP-Benutzerverwaltung | O | X | X | X | X | X | X |
| PRemote HD | O | X | X | X | X | X | X |
| No RAID, RAID 6 | O | X | X | X | X | X | X |
| DHCP / DNS | O | X | X | X | X | X | X |
| iPhone-Server | O | O | X | X | X | X | X |
| TCP-Streaming | O | O | X | X | X | X | X |
| TCP-Proxy | O | O | X | X | X | X | X |
| ViProxy | O | O | X | X | X | X | X |
| iPhone Server mit HD | O | O | O | X | X | X | X |
| iPhone Server mit PTZ-Steuerung | O | O | O | O | O | O | X |
| Netzwerke mit NAT unterstützt | O | O | O | O | O | O | X |
| Automatische HDD Formatierung | O | O | O | O | O | O | X |

X = Funktion ist verfügbar in Version

O = Funktion ist nicht verfügbar in Version

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG
Cranachweg 1
93051 Regensburg

Tel.: +49 (0) 941 87 00-0
Fax: +49 (0) 941 87 00-180
www.dallmeier.com